

Ficha de Registro Inmuebles

Código
RP-09

Siguiendo las huellas de los constructores tradicionales en madera: diseño de rutas patrimoniales para la difusión del patrimonio arquitectónico rural de la Región de Los Ríos, folio N°671055

1 Identificación

Denominación

Iglesia Misión de la Inmaculada Concepción de Pelchuquín

Dirección

Calle Enrique Brudny S/N, Villa Pelchuquín, comuna de Mariquina

Uso original

Iglesia

Uso actual

Iglesia

Fecha toma de datos

8 de noviembre de 2023

Público o privado

Privado

Accesibilidad

Con acceso al público

Núcleo urbano más próximo

San José de la Mariquina

Distancia al núcleo urbano

12 Kms

Horario de atención

Sin información

Patrimonio inmaterial asociado

Festividades religiosas

Ruta asociada

Ruta de iglesias y misiones

Vista General del Inmueble



Vista General del Inmueble



Estado de conservación



Bueno Regular Malo Ruinas


Valores patrimoniales identificados

Histórico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Arquitectónico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Urbano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Social	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Artístico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Constructivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Paisajístico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Cultural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nivel de autenticidad

Inmueble con alteraciones reversibles y que conserva sus invariantes originales

Vista General del Inmueble

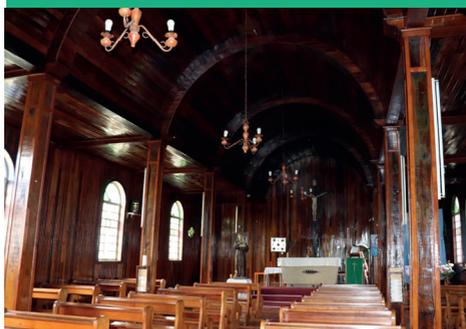

2 Sistemas Constructivos

Cimentación

Cimiento y sobrecimiento de hormigón armado.

Estructura soportante

La edificación está construida en base a tabiques de entramados de maderas nativas mediante pilares de gran escuadría, pies derechos, vigas, cadenas, soleras y diagonales de refuerzo, contemplando dicho sistema en la fachada, tabiques laterales y sacristía posterior, además de la torre de planta cuadrada que se proyecta sobre los 15 metros de altura. Por otro lado, el piso se estructura en envigados dispuestos sobre un sobrecimiento corrido de hormigón armado.

Cubierta

Cerchas de madera nativa con bóveda en nave central.

Vista General del Inmueble



3 Acabados

Fachada

Entablados de madera orientados horizontalmente en fachada, mediante piezas angostas de sección regular con cantos rebajados en bordes, componiendo una textura con presencia de hendiduras y planchas metálicas ranuradas en disposición vertical en tabiques laterales y sacristía.

Cubierta

Planchas metálicas micro onduladas en volumen principal y lisas en chapitel.

4 Carpinterías

Carpintería de puertas y ventanas

Puertas, ventanas y marcos con dinteles en arcos de medio punto y palillajes.

Patrimonio inmaterial asociado

Celebración de la fiesta y procesión de la Virgen del Carmen y la festividad de la Inmaculada Concepción

5 Estado de Conservación

Descripción estado de conservación

El templo fue recientemente sometido a obras de mejoramiento y restauración, por lo que todos los elementos de su estructura se presentan completos, sin pérdidas de material ni daños causados por insectos xilófagos. Tampoco se visualizan daños de origen sísmico ni otras patologías de tipo físico, químico, biótico ni antrópicos. Exclusivamente en algunos segmentos menores del sobrecimiento corrido de hormigón armado, se presentan eflorescencias y aparición de musgos, pero no revisten un riesgo para el elemento estructural. Tanto los entablados de revestimiento en la torre como en la fachada se presentan completos, y todas las planchas metálicas en cubiertas, tabiques laterales y sacristía se encuentran perfectamente adheridas y sujetas a las superficies, al igual que las terminaciones de hojalatería y canalizaciones.

6 Valoración Patrimonial

Descripción valores patrimoniales identificados

El templo constituye uno de los inmuebles más antiguos aun en pie en la comuna de Mariquina, que data de 1863 y cuya construcción pertenece al conjunto de bienes de la misión capuchina desarrollada en el sur de Chile, entre las Provincias de Cautín y Llanquihue, pertenecientes al vicariato apostólico de la Araucanía, destacando en Pelchuquín junto a la iglesia, la escuela y el internado misional, el cementerio, la casa del administrador y trabajadores del fundo, la casa parroquial y los inmuebles industriales conformados por bodegas, lecherías y galpones.

Corresponde a un volumen relevante en la localidad, influenciado principalmente por su morfología y presencia de la torre que supera los 15 metros de altura, conformando un hito distinguible en el paisaje y entorno construido, que además es reconocido como elemento de valor por la comunidad, debido a su antigüedad y relación directa

con expresiones devocionales y festividades con importante arraigo en el lugar y las poblaciones rurales cercanas.

El valor arquitectónico y constructivo radica en su sistema estructural compuesto íntegramente en maderas nativas, que se conforma mediante una planta regular y cubierta a dos aguas que remata en una torre central con chapitel de estilo capuchino, configurando un pórtico de acceso, cuya totalidad de vanos se presentan con dinteles curvos en arcos de medio punto y carpinterías de madera nativa y con modulaciones en finos palillajes y enmarcaciones. El interior destaca por sus revestimientos en diversas maderas, columnas de gran sección que sostienen los arcos y bóveda de la nave central, mobiliario y piezas de imaginería religiosa.